



成都市小微企业挥发性有机物治理系列手册（四）

人造板制造行业小微企业 挥发性有机物治理手册



成都市环境保护科学研究院
2020年10月



成都蓝
因你更美

人造板制造行业小微企业挥发性有机物治理手册

编辑成员

领导组

组 长:旷良义

副组长:杨斌平 刘 智

技术组


编写(排名不分先后):

杨 鹏	胥 宁	郑 可	宋丹林	邓 也
周子航	胡 敏	陈 力	唐雅男	王 迪
李佳蔓	姚东明	杨海舟	罗 洁	张爱莉

审核:冷宇祥 谭钦文

专家组

张远航 贺克斌 柴发合

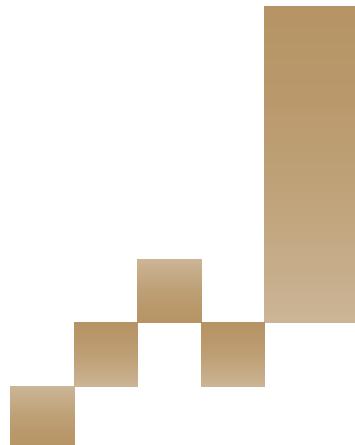



前言 PREFACE

挥发性有机物(VOCs)是形成臭氧的重要前体物,VOCs治理是推动臭氧与PM_{2.5}协同控制的重要手段。为统筹做好经济发展与大气污染防治工作,2020年夏季,成都市生态环境局创新开展小微工业企业VOCs治理“义诊”帮扶活动,切实帮助小微工业企业找准和解决挥发性有机物综合整治的难点、痛点问题。

针对“义诊”相关行业企业涉VOCs物料储存、传输、生产等环节的VOCs废气收集、处理等方面的典型问题,成都市环境保护科学研究院充分依托院士(专家)工作站,邀请行业专家集中研判、分析会诊、对症下药,组织行业专家研究编制了制药、油墨涂料、包装印刷、人造板制造、塑料橡胶、制鞋、家具制造、工业涂装等8个行业挥发性有机物治理手册,以有效指导和带动行业整体水平的提升,推动企业高质量绿色发展。

本册为人造板制造行业挥发性有机物治理手册,供人造板制造行业小微企业参考使用。

目录

CONTENTS

手册适用范围.....	01
VOCs 物料储存	02
VOCs 物料的转移和输送	05
工艺过程排放控制.....	06
VOCs 废气处理要求及主要工艺	08
排气筒设置.....	13
台账记录与管理要求.....	15
参考资料.....	18
致谢.....	19

手册适用范围




纤维板



刨花板



胶合板

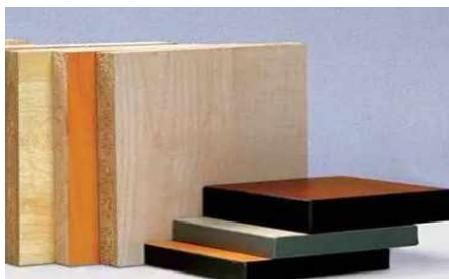

其他人造板

企业类型	产生有机废气的工序
胶合板生产	调胶、施(涂)胶、预压、热压等工序
纤维板生产	制胶、施胶、纤维干燥、铺装、预压、热压等工序
刨花板生产	制胶、施胶、铺装、预压、热压等工序
其他人造板生产	涂胶、预压、热压、干燥等工序

VOCs物料储存

VOCs物料的判定及人造板行业常见的VOCs物料

VOCs物料:

指VOCs质量占比大于等于10%的原辅材料、产品和废料(渣、液)，以及有机聚合物原辅材料和废料(渣、液)。

判定依据:

企业应当向原辅料供应商索要化学品安全技术说明书(MSDS)或具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的产品检验报告，根据组分信息判定VOCs的成分和质量占比。

危化品安全技术说明书 (MSDS)

第二部分 成分/组成信息

品名	混合物
有害物成分	浓度 CAS No.

甲醛 50.00-0

化学品安全技术说明书 MSDS					
佛山市质量计量监督检测中心 检 验 报 告					
项号: QH-CNOH-990404.10.0					
序号	检 验 项 目	单 位	检 验 结 果	检 验 方 法	说 明
1	甲醛	mg/m³	≤3.0	GB/T 18204.2-2000	
2	游离TDI浓度	mg/m³	≤0.4	GB/T 18204.2-2000	
3	游离MDI浓度	mg/m³	≤0.4	GB/T 18204.2-2000	
4	游离酚醛树脂	mg/m³	≤0.1	GB/T 18204.2-2000	
5	游离丙烯酸酯	mg/m³	≤0.1	GB/T 18204.2-2000	
6	游离水性漆	mg/m³	≤0.1	GB/T 18204.2-2000	
7	游离PVC-增塑剂	mg/m³	≤0.05	GB/T 18204.2-2000	
8	游离PVC-增塑剂	mg/m³	≤0.05	GB/T 18204.2-2000	
9	游离PVC-增塑剂	mg/m³	≤0.05	GB/T 18204.2-2000	
10	二丙酮丙酮	mg/m³	≤0.05	GB/T 18204.2-2000	
11	二丙酮丙酮	mg/m³	≤0.05	GB/T 18204.2-2000	
12	1, 1, 2-三丙酮乙酸	mg/m³	≤0.05	GB/T 18204.2-2000	
13	1, 1, 2-三丙酮乙酸	mg/m³	≤0.05	GB/T 18204.2-2000	
14	游离双丙酮丙酮	mg/m³	≤0.05	GB/T 18204.2-2000	

甲醛		
中文名: 甲醛, 福尔马林	英文名: Formaldehyde	
标 识 号: QH-CNOH-990404.10.0	分子量: 30.03	CAS No.: 50-00-0
危 险 性: 89012		
性状: 无色。具有刺激性和窒息性的气体。溶于水形成强酸。		
理化性质: 无色液体。溶于乙醇、水、硝酸乙酯、乙醚。		
沸点(℃): -19.4	相对密度(水=1): 0.82	
闪点(℃): 137.2	临界压力(kPa): 6.81	相对密度(空气=1): 1.07
燃点温度(℃): 234.0	最小点火能(mJ): 13.33 (-57.3℃)	饱和蒸气压(kPa): 13.33 (-57.3℃)
燃烧热: 2860 kJ/mol	燃烧产物: 一氧化碳、二氧化硫。	
爆 炸: 10.0 (37%)	爆 爆炸极限: 6.0~40%	
爆 爆炸下限 (%): 7.0	爆 爆炸上限 (%): 75.0	
爆 爆炸上限 (%): 75.0	最 大爆破压 力 (Mpa): 0.05	
毒 性: 对人有刺激作用, 引起呼吸道刺激, 误食后可引起消化道刺激, 引起恶心、呕吐。		
急 性: 对皮肤有刺激作用, 引起皮炎, 误食后可引起消化道刺激, 引起恶心、呕吐。		
危 性: 其蒸汽与空气形成爆炸性混合物, 高热能引燃燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。		
火 火灾方法: 用雾状水扑救初期火灾, 用水喷射着火部位, 使其稀释或隔绝空气, 并用大量的水冲洗干净。大量泄漏: 用干砂土、石灰粉、二氧化碳、氯化氢、砂土、活性炭等吸附, 或筑堤围堵, 收容泄漏物。		
毒 性毒性: LD ₅₀ : 800mg/kg (大鼠经口)	LD ₅₀ : 270mg/kg (兔经皮)	
腐 腐蚀性: LC ₅₀ : 500mg/kg (大鼠吸入)		
对 生态危害: 本品对水生生物、土壤微生物、珊瑚礁和皮肤有强烈刺激性, 接触其蒸气, 引起刺激、头痛、恶心、呕吐、腹泻等。薰衣草油较少, 对皮肤有刺激作用, 引起刺激、疼痛、红斑、丘疹等。薰衣草油较少, 对皮肤有刺激作用, 引起刺激、疼痛、红斑、丘疹等。		
健 康危害: 本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和肺部有强烈刺激性, 接触其蒸气, 引起刺激、头痛、恶心、呕吐、腹泻等。薰衣草油较少, 对皮肤有刺激作用, 引起刺激、疼痛、红斑、丘疹等。薰衣草油较少, 对皮肤有刺激作用, 引起刺激、疼痛、红斑、丘疹等。		

人造板行业常见的VOCs物料:

甲醛、胶黏剂等。鼓励企业使用低VOCs含量的物料, 实现源头减排。

VOCs物料储存

VOCs物料储存

- 1.VOCs 物料应当储存于密闭的容器、储罐或包装袋中；
- 2.加盖或封口：在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；
- 3.室内或防雨存放：应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。



✖ 未加盖密封



✓ 罐装密封



✖ 室外存放, 未防雨防渗



✓ 密闭存放于遮雨棚

VOCs物料储存

VOCs废物料储存

密闭和标识：
废胶粘剂、废活性炭等含VOCs的危险废物，应分类放置于贴有标识的容器或包装袋内，
加盖、封口，保持密闭，暂存于危废暂存间，并及时转运、处置，减少在危废间的贮存时间。



✖ 废料间未密闭, 无废气收集处理设施



✓ 废物料存放于密闭房间



✓ 废物料桶加盖密闭存放

VOCs物料的转移和输送

密闭输送：

液态VOCs物料应采用密闭管道输送,采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时,应采用密闭容器。



✓ 密闭管道输送



✓ 密闭管道输送

工艺过程排放控制

装卸过程中的控制

调胶、施胶、预压等生产VOCs污染物的装置或区域必须配备有效的废气收集处理系统。




✗ 调胶废气未收集



✗ 集气罩高度过高, 收集效果差。



✗ 施胶废气未收集

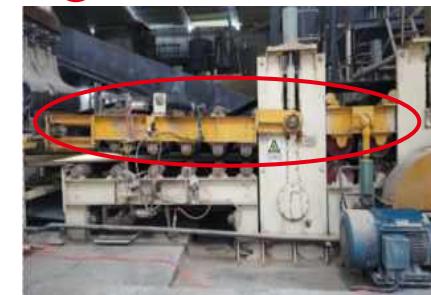

✗ 预压废气未收集



✓ 施胶废气经集气罩收集

工艺过程排放控制



制胶废气未收集




制胶废气经管道收集



热压废气未收集



热压废气经集气罩收集

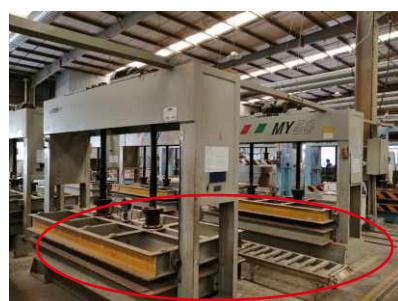

铺装废气未收集



干燥废气经管道收集

VOCs废气处理要求及主要工艺

VOCs废气处理要求

VOCs废气收集与治理原则

废气收集原则：应收尽收。

废气治理原则：适宜高效。

设备运行原则：先启后停（生产时：先开废气治理设备，后开生产设备；

关停时：先关生产设备，后关废气治理设备）。

处理工艺设置原则：多种工艺相结合。

人造板行业VOCs污染防治可行技术参考表

废气产生环节	主要污染物	可行技术	可行的VOCs废气治理设备
调胶、施胶	VOCs	活性炭吸附	过滤预处理+活性炭吸附
制胶工段	VOCs、甲醛	活性炭吸附	喷淋+活性炭吸附
纤维干燥工段	VOCs、甲醛、颗粒物	湿处理、湿法静电除尘、RTO	喷淋+活性炭吸附
预压、热压工段	VOCs、甲醛、颗粒物	焚烧、旋风分离、湿处理、湿法静电除尘、活性炭吸附、RTO	胶合板及其他人造板预压、热压废气推荐采用喷淋+活性炭吸附； 纤维板及刨花板热压推荐采用旋风分离+过滤+活性炭吸附
铺装工段	VOCs、甲醛、颗粒物	旋风分离、布袋除尘、焚烧、活性炭吸附、RTO	喷淋+活性炭吸附； 旋风分离+过滤+活性炭吸附

VOCs废气处理要求及主要工艺

VOCs废气处理主要设施

案例1:过滤+活性炭吸附

活性炭吸附箱前端加装过滤棉，防止活性炭箱吸入粉尘或悬浮物，影响吸附效率。活性炭需要定期再生或更换。



废气治理设备应当先于生产设备开启，生产设备关停后才能关停废气治理设备。

VOCs废气处理要求及主要工艺

活性炭充填示例及用量参考：



✓ 活性炭充填量足、摆放紧密

序号	风量(m ³ /h)	活性炭重量 (吨)
1	3000	0.5
2	4000	0.66
3	5000	0.83
4	6000	1
5	7000	1.16
6	8000	1.33
7	9000	1.5
8	10000	1.66

活性炭充填量估算参考

活性炭吸附设施维护小提示：

- 1.采用水帘、喷淋塔预处理方式的，应在活性炭前端设置除水装置，定期检查除水能力；
- 2.活性炭使用时间一般不超过500小时(正常生产时不超过3个月)；
- 3.应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。

VOCs废气处理要求及主要工艺

案例2：喷淋+活性炭吸附

喷淋洗涤即可以降低废气温度又可以吸收部分易溶于水的废气和粉尘，利于活性炭吸附。必须定期检查洗涤液及活性炭质效，及时更换废液、废活性炭，保证清洗及吸附效果。



废气治理设备应当先于生产设备开启，生产设备关停后才能关停废气治理设备。

VOCs废气处理要求及主要工艺

案例3：活性炭吸附+燃烧

该工艺对废气处理效率高，适用于VOCs原辅料使用量大的人造板制造企业。




废气治理设备应当先于生产设备开启，生产设备关停后才能关停废气治理设备。

燃烧法处理工艺维护提示：

- 1.采用燃烧法处理废气时，一般应当在燃烧前经活性炭吸附（浓缩）处理；
- 2.活性炭应定期检查，及时更换已失效的活性炭。

排气筒设置

采样孔的设置要求

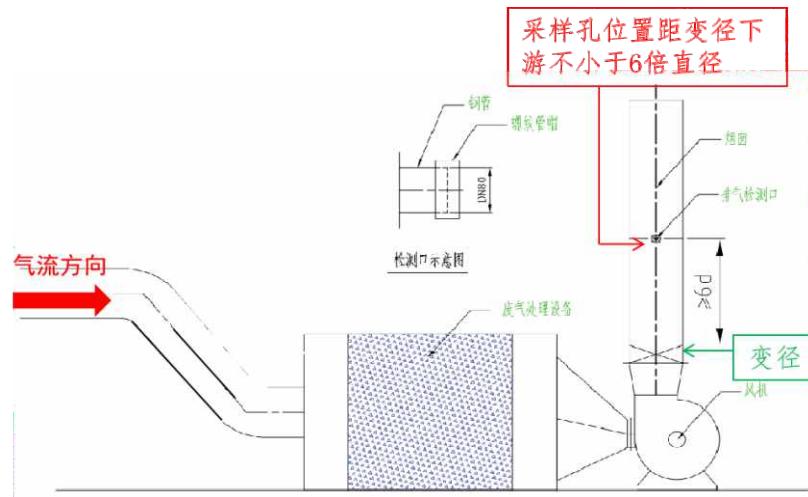

采样孔位置要求:

1. 采样位置应优先选择在垂直管段, 应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。
2. 采样孔应设置在**距弯头、阀门、变径管**下游方向不小于 6 倍直径, 和距上述部件上游方向不小于 3 倍直径处(如上图所示)。
3. 依据相关标准和规范, 废气处理设备下游段的排气筒必须按规范开设采样孔; 风量大于 $10000\text{m}^3/\text{h}$ 且进口VOCs浓度大于 200mg/m^3 的在处理设施上游段必须开设采样孔。

排气筒设置

采样孔及爬梯、采样平台、护栏设置范例



台账记录与管理要求

企业需建立的部分台账清单

记录环节	台帐名册	台账内容说明
VOCs物料	VOCs物料基本信息	要求供应商提供原辅料的MSDS文件、检测报告、或VOC占比的证明文件等。
	VOCs物料出入库台账	包括入库时间、入库量、出库时间、出库量、库存量、经手人等信息（入库台账要附对应的发票复印件，入库经手人为入库接收人，出库经手人为出库领用人）。
生产过程	VOCs物料生产使用台账	VOCs原辅料领用时间、领用人、领用量、消耗量、剩余量、回收量等信息。
	生产设施运行台账	包括生产设施的开启时间、关闭时间、操作人员、运行状态、备注。
VOCs废物料	危废品入库台账	废包装桶、废包装袋、废气治理设备替换下来的含VOCs的废物料（如废活性炭、废紫外灯管、废过滤棉等）的入库时间、名称、数量、经手人等信息。
	危废品出库台账	各种废物料（如废活性炭、废紫外灯管、废过滤棉等）的出库时间、名称、数量、经手人等信息（出库台账要附“危废处理五联单”复印件）。
废气处理设备	运行及维护台账	设备开启时间、关闭时间、运行状态、维护内容、耗材更换量、操作人员、备注等信息。
	废气监测台账	监测日期、监测时间、进出口废气温度、速度、浓度、风量等信息。

台账记录与管理要求

部分台账模板范例

(以下仅为台账范例,企业应当建立的台账包含但不限于下列内容。)

1、VOCs物料出入库台账范例

入库时间	物料名称	入库量	出库时间	出库量	库存量	经手部门	经手人	备注
2020.9.13 10: 57	聚氨酯粘合剂	20吨				采购部	王二	有发票
			2020.9.13 9:03	0.1吨	23.8吨	预压车间	张三	
			2020.9.14 8:55	0.5吨	23.3吨	热压车间	李四	
2020.9.17 18: 23		20吨			43.3吨	采购部	王二	有发票

2、预压车间粘合剂使用台账

领用时间	领用量	消耗量	剩余量	回收量	领用人	备注
2020.9.13 9:03	0.5吨	0.45吨	0.05吨	0.05吨	张三	

台账记录与管理要求

3、热压机运行台账

开启日期及时间	关闭日期及时间	事 项	VOCs物料及用量	运行状态	操作人	备 注
2020.9.13 9:03	2020.9.13 13:57	生产	聚氨酯粘合剂 0.1吨	正常	张三	
2020.9.13 16:41	2020.9.13 17:47	检修维 护	无	正常	刘四	

4、预压机运行台账

开启日期及时间	关闭日期及时间	事 项	VOCs物料及用量	运行状态	操作人	备 注
2020.9.13 9:03	2020.9.13 13:57	生产	聚氨酯粘合剂 0.5吨	正常	张三	
2020.9.13 16:41	2020.9.13 17:47	检修维 护	无	正常	刘四	

5、废气治理设施运行台账

设备名称及编号	开启日期及时间	关闭日期及时间	事 项	运行状态	操作人	备 注
1#喷淋塔+活 性炭箱	2020.9.13 8:53	2020.9.13 14:09	治理	正常	张三	
1#活性炭箱	2020.9.13 16:41	2020.9.13 18:07	更换活性炭	正常	刘四	

参考资料

参考资料

- 1.挥发性有机物无组织排放控制标准 (GB 37822-2019)
- 2.室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 (GB 18580-2017)
- 3.胶粘剂挥发性有机化合物限量 (GB 33372-2020)
- 4.环境标志产品技术要求 (胶粘剂) (HJ2541-2016)
- 5.四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 (DB 51/2377-2017)
- 6.固定源废气监测技术规范 (HJ/T 397-2007)
- 7.局部排风设施控制风速检测与评估技术规范 (AQ/T 4274-2016)
- 8.排风罩的分类及技术条件 (GB/T 16758)
- 9.催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范 (HJ 2027-2013)
- 10.吸附法工业有机废气治理工程技术规范 (HJ 2026-2013)
- 11.蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范 (HJ 1093-2020)

标准下载网址：

中华人民共和国生态环境部 <https://www.mee.gov.cn>

中国国家标准化管理委员会 <http://openstd.samr.gov.cn>

致 谢
THANKS

本手册在编写过程中得到了中国环境科学研究院李艳萍、都基峻、王洪昌、
黄家玉等专家的技术支持和指导,得到相关行业企业和环保志愿者的支持和配
合,在此一并表示感谢。

由于时间仓促,本手册仍存在诸多疏漏之处,望社会各界提出宝贵意见,帮
助编写组继续修改完善,推动人造板制造行业高质量绿色发展。